






| 7. Estudio patológico. | | Fecha de inspeccion | | 2018 | OCTUBRE | Grado de afectacion | | |
|---|--|--|------------------------|---|---------|--|---|---|
|  | | Tercera Lesion | | | | A | M | B |
| | | Tipo | Lesion | Posible causa | | | | |
| | | Fisico | Humedad por filtracion | El agua lluvia se puede estar filtrando por alguna falla de uniones entre las tejas metalicas, esto genera una humedad evidente que ataca la madera del cielo raso a simple vista pero es muy probable que la madera que conforma la cercha en las cubiertas este sufriendo también pudrición. Esta humedad esta empezando a filtrarse en los muros. Tambien podrían estar atacando hongos xilofagos por el color marron de algunas manchas como resultado de la humedad, ambiente propicio para estos entes. | | X | | |
|  | |  | |  | |  | | |

Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

