
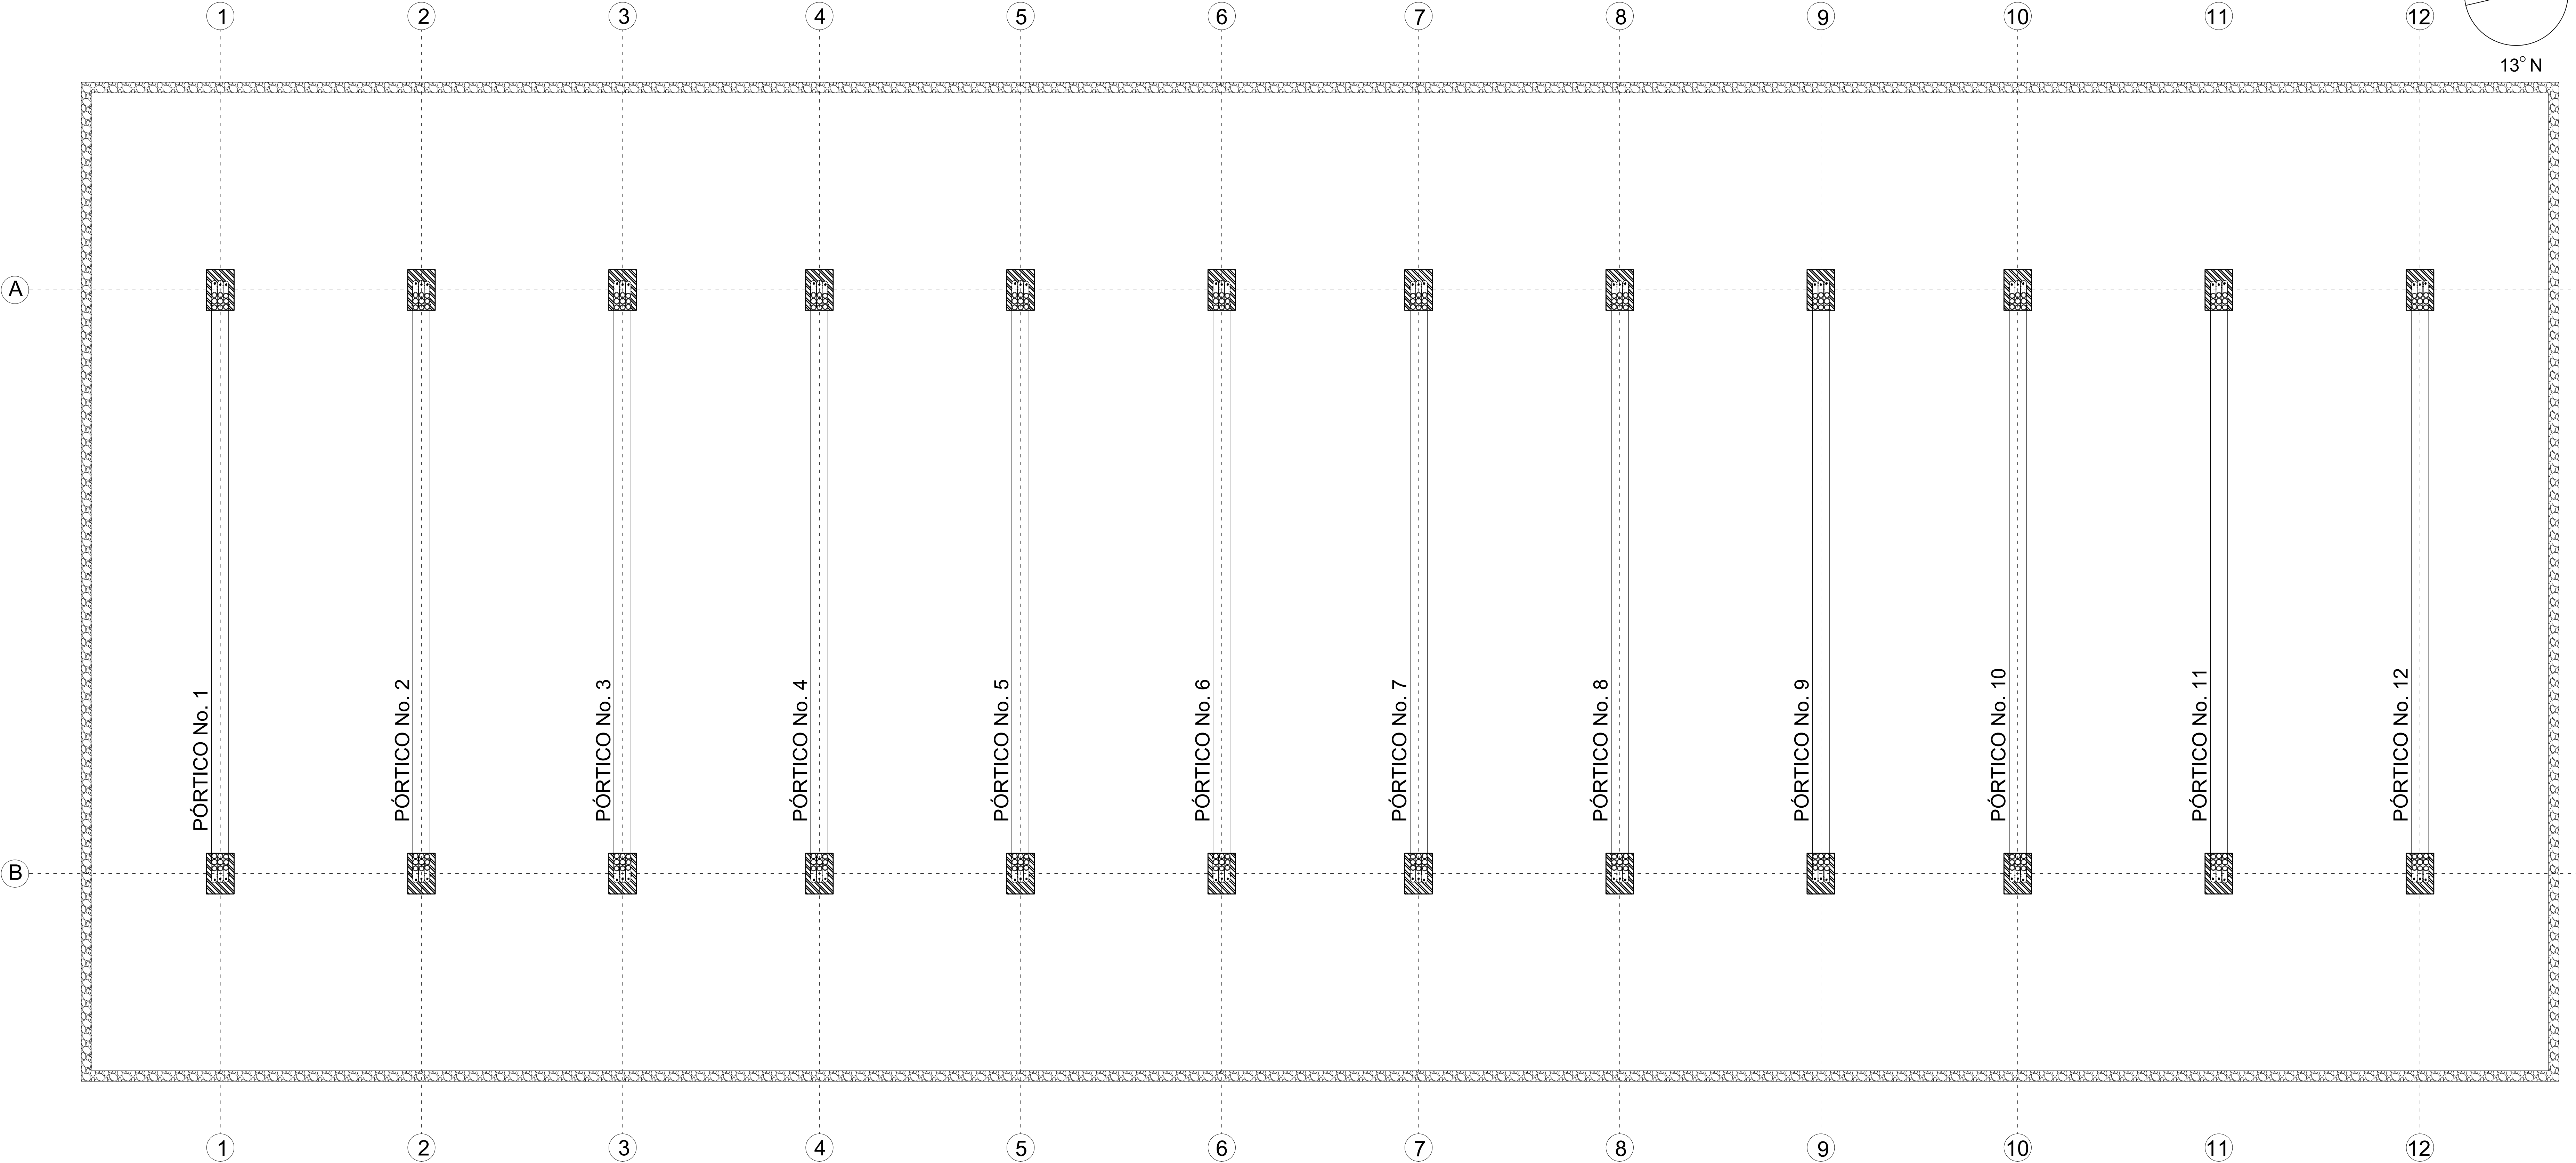


IDENTIFICACIÓN DE LESIONES DEL SISTEMA

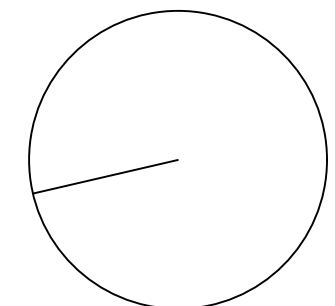

PÓRTICO No. 1
Fotodegradación en los elementos de estructura, principalmente en la parte exterior. oxidación en los tornillos, fisuras, grietas considerables en las bases de los pórticos, desprendimiento de los elementos arriostrantes de cubierta, suciedad por contacto animal, presencia de moho en cielo raso de esterilla y elementos de guadua de la cercha de cubierta. puede observarse intervención de desprendimiento de elementos de cubierta con amarre de alambre.

PÓRTICO No. 4
Pudrición blanca en canutos expuestos, fisuras, grietas considerables, manchas de tipo pardo. fotodegradación oxidación de elementos metálicos, variación de volumen en elementos verticales.

PÓRTICO No. 7
Variación en el volumen de elementos verticales, oxidación de elementos metálicos, pudrición de tipo parda en la cercha de cubierta. amarre de elementos verticales con alambre metálico en su base. erosión de elementos verticales por desgaste. fotodegradacion

PÓRTICO No. 10
Erosión en elementos verticales, pudrición de tipo pardo en estructura de cubierta. contaminación y suciedad por contacto animal. grietas y fisuras fotodegradación

PÓRTICO No. 2
Fotodegradación en elementos de estructura, fisuras leves, grietas profundas en la base de apoyo. Moho en esterilla

PÓRTICO No. 5
Manchas de tipo pardo en elementos de cercha de cubierta, desprendimiento de cielo raso de esterilla. fotodegradación, fisuras, oxidación en elementos metálicos.

PÓRTICO No. 8
Fisuras leves, grietas, manchas, fotodegradación en elementos verticales

PÓRTICO No. 11
Humedad en estructura de cubierta, moho. manchas de tipo pardo, manchas por suciedad. oxidación de elementos metálicos, erosión en elementos verticales. fotodegradación

PÓRTICO No. 3
Fotodegradación, fisuras, grietas, manchas de tipo pardo, asociados con pudrición de hongos cromógenos en estructura de cercha.

PÓRTICO No. 6
Manchas de tipo pardo en elementos de cercha de cubierta, desprendimiento de cielo raso de esterilla. fotodegradación, fisuras, oxidación en elementos metálicos., variación de volumen en elementos metálicos. erosión de elementos verticales por desgaste.

PÓRTICO No. 9
Manchas de tipo pardo, pudrición blanca en canutos expuestos, gritas, fotodegradación.

PÓRTICO No. 12
Pérdida de elementos de cubierta, humedad, moho, manchas de tipo pardo, fotodegradación en todo el elemento expuesto, erosión en elementos verticales, desprendimiento de elementos de arriostramiento en cercha